


## SO-02 - PÔDORYS STRECHY, M 1:100

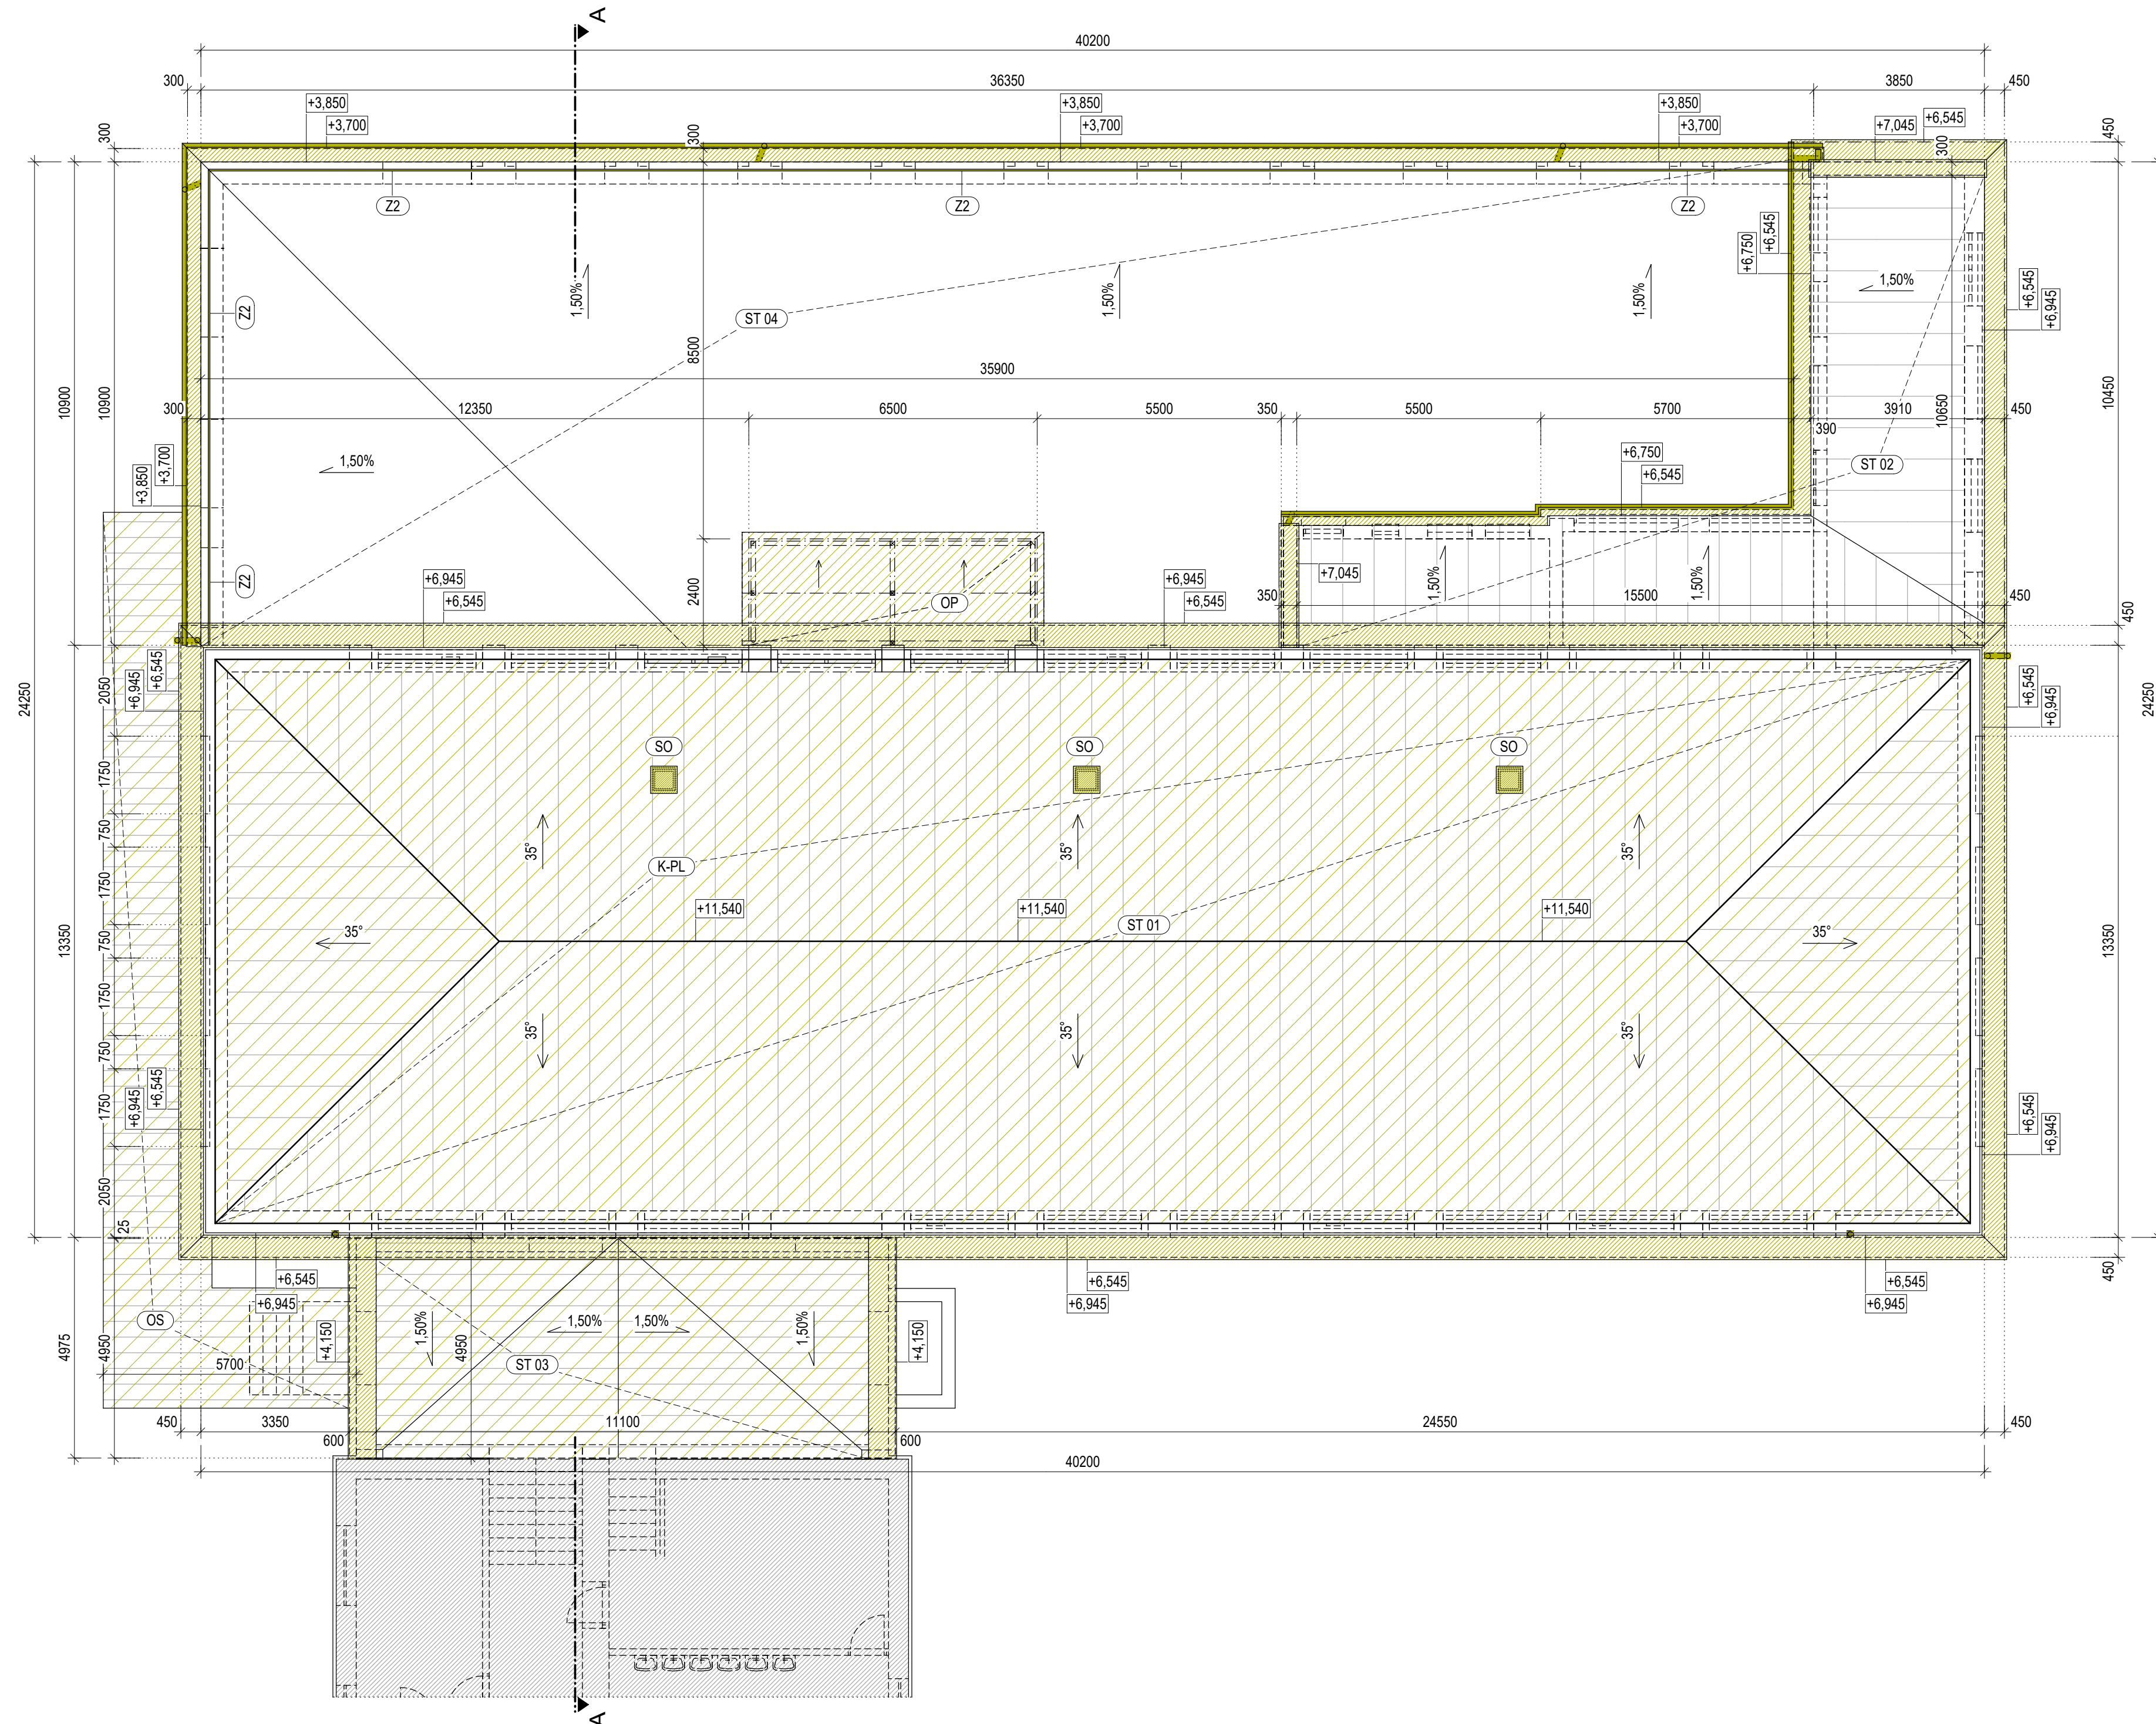

## POZNÁMKY:

- STREŠNÁ KRYTINA:

- ST 01 - STRECHA NAD TELOCVIČŇOU - PLECHOVÁ cca 632,00 m<sup>2</sup>  
ST 02 - STRECHA NAD DIELŇAMI 2.NP - SPOLU cca 62 m<sup>2</sup>  
ST 03 - STRECHA NAD SPOJOVACOU CHODBOU - PLECHOVÁ - SPOLU cca 50 m<sup>2</sup>  
ST 04 - TERASA - ASFALTOVÉ PÁSY - SPOLU cca 376 m<sup>2</sup>

- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLÝMI KONŠTRUKCIAMI (POZINKOVANÝ/POPLASTOVANÝ PLECH)  
DEMONTÁŽ DAŽDOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)  
DEMONTÁŽ ZVODOV DAŽDOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)  
DEMONTÁŽ OSTATNÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRAČÍCH MRIEŽOK  
DEMONTÁŽ OSTATNÝCH PRVKOV NA FASÁDE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.  
DEMONTÁŽ BLESKOZVODOV

- K - PL** - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- ODSTRÁNENIE JESTV. NÁTEROV, OČISTENIE A ODMASTENIE POVRCHU
  - DEMONTÁŽ (UVAŽOVANÉ 30% Z PŮVODNÉHO MNOŽSTVA) SNEHOVÝCH ZÁBRAN

- SO - STREŠNÉ OKNÁ**  
 - ODSTRÁNENIE PRASKNUTEJ SKLENEJ VÝPLNE  
 - NÁTERY OKENNÝCH RÁMOV - ODSTRÁNENIE JESTV. NÁTEROV

- OP - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO OCELOVÉHO PRÍSTAVKU  
- DEMONTÁŽ OPLÁŠTENIA Z VLNITÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU  
- DEMONTÁŽ OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

- OS** - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRESTREŠENIA S PLECHOVOU KRYTINOU  
VYBÚRANIE ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

## ST 01 - STRECHA (TELOCVIČŇA)

- PLECHOVÁ KRYTINA - DRÁŽKOVANÁ - ČISTENIE PODKLADU, ODSTRÁNENIE STARÝCH NÁTEROV**  
LATOVANIE 50 mm

**ST 02 - STRECHA (DIELNE - NAD 2.NP)**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - PLECHOVÁ KRYTINA - DRÁŽKOVANÁ    |            |
| - PODKLADNÁ VRSTVA ZO ŠKVAROBETÓNU | 170-320 mm |
| - PENOBETÓN                        | 50 mm      |
| - ŽELEZOBET. STROPNÁ DOSKA         | 150 mm     |
| - INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU       | 10 mm      |

### ST 03 - STRECHA (SPOJOVACIA CHODBA)


- PLECHOVÁ KRYTINA
- LATOVANIE
- CEMENTOVÝ POTER
- PENOBETÓN V SPÁDE
- ŽELEZOBET. STROPNÁ DOSKA - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU


**ST 04 - TERASA (DIELNE)**

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| - ASFALTOVÉ PÁSY                 |       |
| - DLAŽBA ???                     |       |
| - MALTOVÉ LŮŽKO                  | 20mm  |
| - HYDROIZOLÁCIA (PŮVODNÁ)        | -     |
| - PENOBETÓN V SPADE (1,00-1,50%) |       |
| - ŽELEZOBETONOVÝ STROP           | 200mm |
| - INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU     | 10mm  |

\*POZN.: - VRSTVY PLÁŠŤA SÚ ODHADOVANÉ, RESP. ODVODEVNÉ Z JEST. ZNÁMYCH KONŠTRUKCIÍ  
- PRESNÚ SKLADBU URČÍŤ PO ODSTRÁNENÍ KRYTINY

## SCHÉMA:

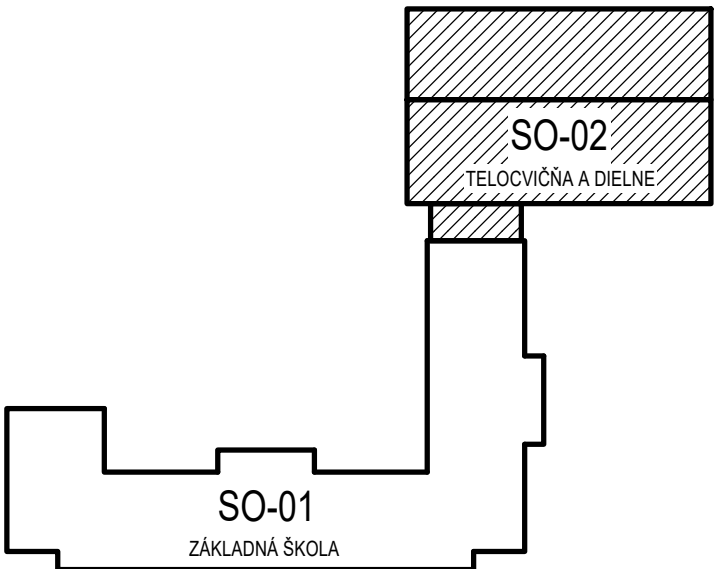

VYPRACOVAL:	AUTOR PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ:	<b>LAMICKA s.r.o.</b> Dokovaná 2, 95013 Topoľnica 0911 14579 / 0908 73680 mail: info@lamicka.sk www.lamicka.sk	
Ing. Marek Buček	Ing. Miroslav Kráľovič	Ing. Miroslav Kráľovič		
INVESTOR: Mesto Prievidza			<b>ARCHITEKTÚRA</b>	
MIESTO:	Ul. S. Chalupku, 971 01 Prievidza, p.č. C KN č. 416/1, 416/2		FORMÁT: 8 x A4 DÁTUM: Júl 2023	
OBJEKT:	Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova SO-02 - Telocvičňa a dielne		STUPEŇ: PSP+RP MIERKA: Č. VYKRESU:	
OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys strechy - jestvujúci stav		1: 100	<b>C 3</b>